

Betriebsanleitung

Dampflokomotive BR 65¹⁰ – H0

BRAWA
Modelle mit Liebe zum Detail

Ausführung Gleichstrom 0612 Ausführung Wechselstrom 0613



Die Deutsche Reichsbahn in der DDR plante ab 1951, ihren überalterten Lokpark langfristig zu erneuern. Dabei sollten auch Dampflokomotiven den alten Bestand ergänzen. 1952 wurde ein Bauprogramm aufgestellt, das sieben verschiedene Loktypen enthielt.

Vier Typen des Programms wurden tatsächlich realisiert. In der Leistungsklasse der ehemals preußischen P 8 und T 18 entstand die Tenderlok der Baureihe 65¹⁰.

1954 verließ die erste Lokomotive 65 1001 die Werkhallen von LEW Hennigsdorf. Da ihre Konstruktion letztlich auf einem Entwurf der Firma Borsig aus dem Jahr 1946 basierte, erhielt sie eine Borsig Fabriknummer. Parallel zu den Versuchsfahrten der ersten Prototypen lief bereits der Serienbau bei Lokomotivbau „Karl Marx“ in Babelsberg. Diese Situation erschwerte das Ausmerzen von konstruktionsbedingten „Kinderkrankheiten“ erheblich.

Bis 1957 wurden insgesamt 93 Lokomotiven gebaut. Dann begann sich der Strukturwandel zur elektrischen – und Dieseltraktion auch in der DDR abzuzeichnen.

Die Lokomotiven blieben bis auf wenige Ausnahmen bis 1975 im Einsatz. Sie fuhren besonders häufig im Berufsverkehr mit kurzen Haltestellenabständen, da sie hier mit ihrer guten Beschleunigung überzeugten. Die maximale Höchstgeschwindigkeit betrug 90 km/h, das Dienstgewicht 113 t. Nur drei Exemplare der Baureihe haben bis heute überlebt. Das direkte Vorbild des Brawa-Modells ist die BR 65 1016.

Locomotive BR 65¹⁰ – H0

Locomotive BR 65¹⁰ – H0

Operating Instructions

Direct current model 0612

Alternating current model 0613

From 1951 onwards Deutsche Reichsbahn – the German State Railway of the GDR (former East Germany) – planned the long-term renewal of its stock of locomotives. The old stock was also to be complemented with steam engines. In 1952 a programme was set up that envisaged seven different types of locomotives.

Four types from this programme were actually built. The 65¹⁰ series tank locomotive was based on the former Prussian P 8 and T 18 performance class.

The first locomotive, the 65 1001, left the LEW Hennigsdorf works in 1954. It was given a Borsig factory number because its design was based on a concept of the Borsig company dating back to 1946. Series production at Lokomotivbau "Karl Marx" in Babelsberg proceeded parallel with the trial runs of the first prototypes. This situation made it more difficult to eradicate design-based "teething problems".

A total of 93 locomotives were built up to 1957. At this point a structural change towards electrical and diesel traction became apparent in the GDR.

With a few exceptions all locomotives remained in service right up to 1975. On account of their excellent acceleration characteristics, they were often used on commuter routes where the distances between the individual stations were short. The locomotive's maximum speed was 90 km/h, and it had a service weight of 113 t. Only three models of this series have survived to this day. The Brawa version was directly modelled on the basis of the BR 65 1016 concept.

Instructions de service

Modèle à courant continu 0612

Modèle à courant alternatif 0613

Les Chemins de fer allemands (Deutsche Reichsbahn) de l'ex-R.D.A. avaient prévu à partir de 1951 le renouvellement à long terme de leur parc de locomotives qui était vétuste. Ce faisant, on pensait compléter également le vieux parc de locomotives à vapeur. Un programme de construction a été élaboré en 1952. Il se composait de sept types de locomotives différentes.

Quatre types du programme ont abouti et furent réalisés. Dans la catégorie des anciennes locomotives prussiennes P 8 et T 18, on créa la locomotive-tender de la série de fabrication 65¹⁰.

La première locomotive 65 1001 quitta en 1954 les halles d'usine de LEW Hennigsdorf. Puisque sa construction partait d'un plan issu de l'entreprise Borsig de l'année 1946, elle reçut un numéro d'usine Borsig. Parallèlement aux essais effectués sur les premiers prototypes, la construction en série commençait déjà dans l'usine de construction de locomotives "Karl Marx" à Babelsberg. Cette situation compliqua considérablement l'élimination des "défauts de jeunesse" dus à la construction.

On construisit 93 locomotives au total jusqu'en 1957. C'est alors que le changement structurel s'annonça en R.D.A. aussi, on passa à la traction électrique – et au moteur à diesel.

Les locomotives furent mobilisées, à part quelques exceptions, jusque

1975. Elles circulaient assez souvent aux heures de pointe, s'arrêtant à de courtes distances, car leur bonne capacité d'accélération était convaincante dans ces cas-là. La vitesse maximale atteinte s'élevait à 90 km/h, son poids de service était de 113 t. Trois exemplaires seulement de cette série ont survécu jusque de nos jours. Le modèle dont cette locomotive Brawa est directement inspirée, est la locomotive BR 65 1016.

Istruzioni sul funzionamento

Versione a corrente continua 0612

Versione a corrente alternata 0613

Nella Repubblica Democratica Tedesca, a partire dal 1951 le Deutsche Reichsbahn programmarono di rinnovare a lunga scadenza il loro obsoleto parco locomotive. In questa occasione il vecchio parco doveva essere integrato anche da locomotive a vapore. Nel 1952 venne stabilito un programma di produzione contenente sette diversi tipi di locomotive.

Quattro modelli furono effettivamente costruiti. Nell'ordine delle prestazioni delle ex prussiane P 8 e T 18, fu costruita la locomotiva-tender serie 65¹⁰.

Nel 1954, la prima locomotiva 65 1001 lasciò le officine della LEW di Hennigsdorf. Poiché la sua struttura in fondo era basata su un progetto della ditta Borsig dell'anno 1946, essa ricevette un numero di costruzione della Borsig. Contemporaneamente alle corse di prova dei primi prototipi, presso la fabbrica di locomotive "Karl Marx" di Babelsberg era già in corso la produzione in serie. Questa situazione rese notevolmente difficile l'eliminazione delle "malattie infantili" dovute alla costruzione.

Fino al 1957 furono costruite in totale 93 locomotive. Successivamente anche nella RDT iniziò a delinearsi il passaggio alla trazione elettrica e Diesel.

Escluse poche eccezioni, le locomotive rimasero in servizio fino al 1975. Vennero impiegate molto spesso nel trasporto dei pendolari con brevi distanze tra le fermate, poiché convincevano per la loro buona accelerazione. La velocità massima era di 90 km/h e il peso in esercizio di 113 t. Solo 3 esemplari della serie sono sopravvissuti fino ad oggi. Il modello Brawa ha preso direttamente spunto dalla BR 65 1016.

Inhaltsverzeichnis

Contents

Benennung	Seite
Allgemeine Hinweise	5
Entnahme der Lok aus der Verpackung	6
Zusatzbauteile montieren	7
Wartungsarbeiten	
• 1. Ölen	8
• 2. Seuthe Raucheinsatz montieren	8
• 3. Umrüsten auf Digitalbetrieb	9
• 4. Gehäuse demontieren	10
• 5. Platine tauschen	10
• 6. Motor tauschen	10
• 7. Umschaltrelais tauschen	10
• 8. Haftreifen tauschen	10
• 9. Schleifer tauschen bei Wechselstrom-Ausführung	10
• 10. Glühbirne tauschen	10
• 11. Wartungsarbeiten am Kupplungsnormschacht	10
• 12. Wartungsarbeiten an Radsätze und Getriebe	10
Ersatzteilliste	
Gleichstrom- und Wechselstrom-Ausführung	14, 15, 16, 17
Bestellbeispiel	15, 17


Description	Page
General information	5
Removing the locomotive from the packaging	6
Fitting additional parts	7
Maintenance works	
• 1. Lubricating	8
• 2. Mounting the Seuthe smoke insert	8
• 3. Conversion to digital operating	9
• 4. Dismantling the housing	12
• 5. Exchanging the circuit board	12
• 6. Exchanging the engine	12
• 7. Exchanging the change-over relay	12
• 8. Exchanging the traction tires	12
• 9. Exchanging the sliding contact, alternating current	12
• 10. Exchanging the bulb	12
• 11. Maintenance work on the front standard coupling shaft	12
• 12. Maintenance work on wheelsets and gear	12
Spare parts list	
direct current and alternating current	14, 15, 18, 19
Order example	15, 19

Allgemeine Montage- und Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung beschreibt sämtliche Arbeitsvorgänge die zur Wartung und Instandhaltung notwendig sind. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- Bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Bauteilen können diese zerstört werden. Für entsprechende Arbeiten (z.B. Platinenwechsel) können Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Hersteller wenden.
- Bei den folgenden Wartungsarbeiten ist die jeweilige Demontage beschrieben, der Zusammenbau ist in umgekehrter Reihenfolge auszuführen.
- Die folgenden Wartungsarbeiten sind bei Gleich- und Wechselstrom-Ausführungen fast identisch. Im Ausnahmefall wird im entsprechenden Textabschnitt Bezug genommen.

General assembly and safety information

- These operating instructions describe all work steps necessary for maintenance and repair. Please read these operating instructions carefully before you start with your work.
- In the case of incorrect handling of electrical components, they may be destroyed. Please ask your specialist dealer to help with the necessary work (e.g. changing circuit boards).
- In the case of maintenance work, the disassembly is described below, to re-assemble the tractor reverse the work steps.
- The maintenance work described below is virtually identical for direct current and alternating current models. If there are any differences these will be pointed out specifically.

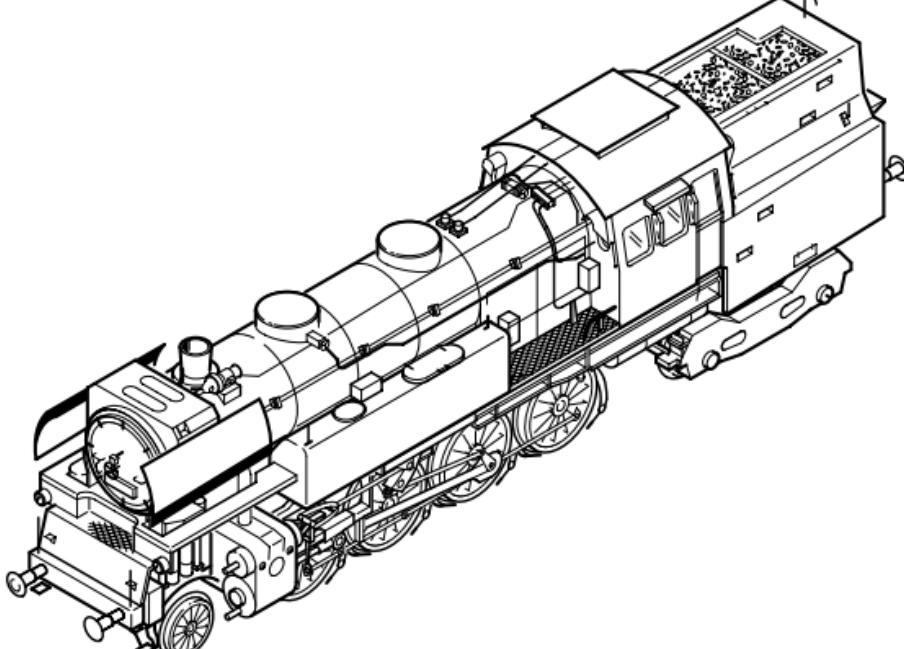

Arbeiten vor der Inbetriebnahme

Work to be performed before starting up

Entnahme der Lok aus der Verpackung (Fig. 1)

Deckel der Verpackung öffnen. Kunststoff-Schutzverpackung mit Lok entnehmen und auf einen Tisch oder ähnliches abstellen. Lasche (1) lösen, Deckel und Seitenteile der Schutzverpackung wegklappen, Lok entnehmen.

Withdrawal of Engine from Packaging (Fig. 1)

Open package lid. Take out plastics protecting package with engine and put it down on a table or similar item. Loosen latch (1), fold away lid and side parts of protecting package, take out engine.

Fig. 1



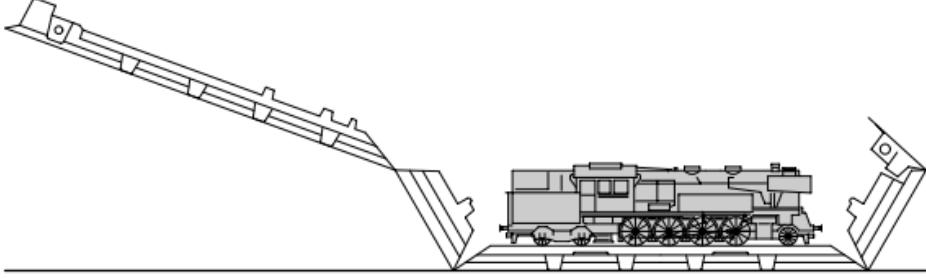


Fig. 2

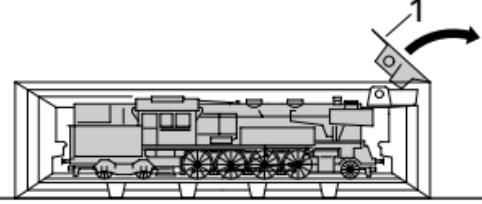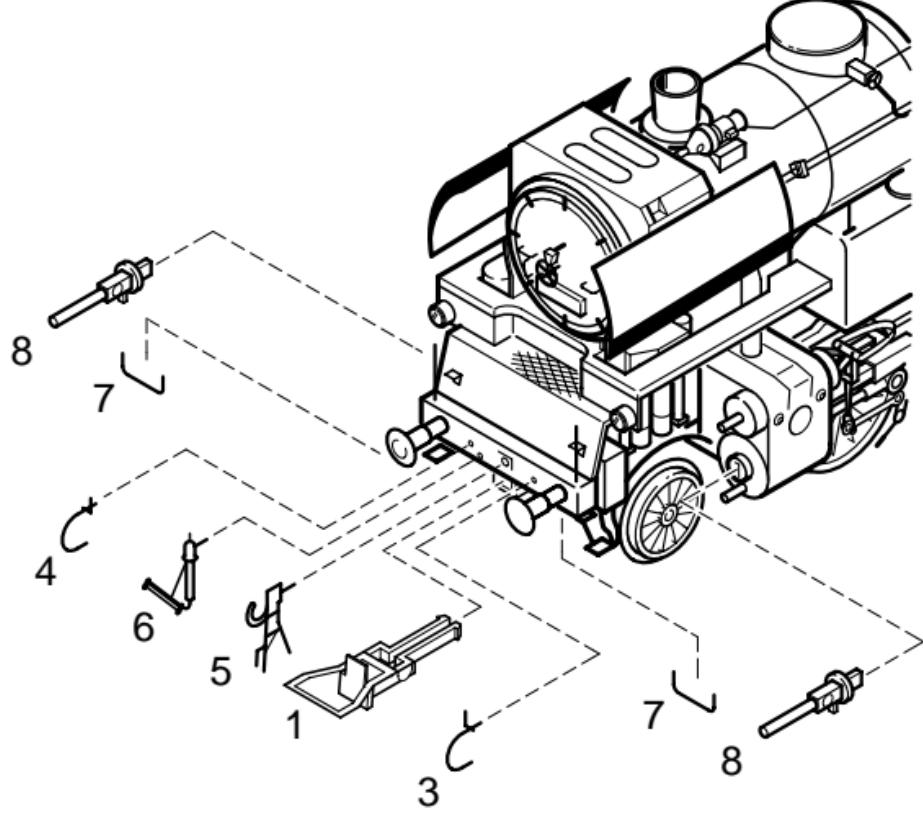

Zusatzbauteile montieren (Fig. 2)

In der Verpackung sind zusätzliche Bauteile lose beigelegt.


- 1 = 2 x Bügelkupplung
- 2 = 1 x Beutel mit echter Kohle zum Auffüllen des Kohletenders
- Werden die Bauteile aus dem Zurüstbeutel für Vitrinenmodelle montiert, ist die Lok nicht mehr für den Fahrbetrieb geeignet.
- 3 = 2 x Bremsschlauch, links
- 4 = 2 x Bremsschlauch, rechts
- 5 = 2 x Kupplungsimitat
- 6 = 2 x Heizschlauch
- 7 = 4 x Griffstangen Pufferbohlen
- 8 = 2 x Kolbenstangenhülse
- 9 = 2 x Aufstiegsleiter seitlich
- 10 = 2 x Aufstiegsleiter hinten

Fitting additional parts (Fig. 2)

Accessory parts have been loosely enclosed in the packaging.

- 1 = 2 x bow coupling
- 2 = 1 x bag with real coal to fill the tender
- If the components from the add-on bag for display models are mounted, then the engine will no longer be suitable for operation.
- 3 = 2 x Air-brake hose, left
- 4 = 2 x Air-brake hose, right
- 5 = 2 x Imitation coupling
- 6 = 2 x Heating hose
- 7 = 4 x Handrail buffer beams
- 8 = 2 x Piston rod sleeve
- 9 = 2 x Side ladder
- 10 = 2 x Rear ladder

Fig. 2

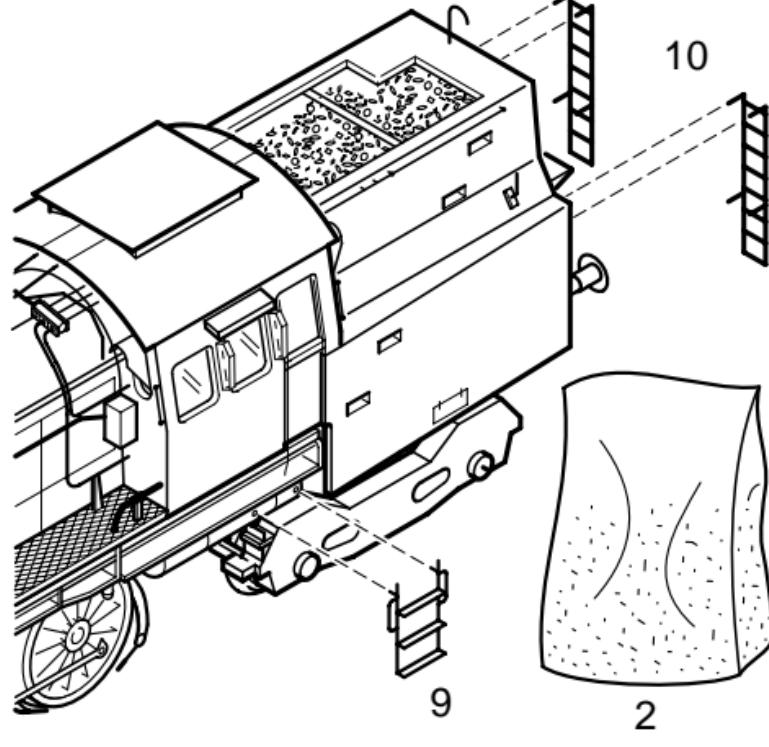

Wartungsarbeiten

Maintenance works

1. Ölen (Fig. 3)


Der Motor und die Lagerstellen der Radsätze können an den gekennzeichneten Punkten sparsam mit Öl der Modellbaubranche geölt werden. Zum Ölen des Motors ist das Gehäuse abzunehmen, siehe Seite 10 Punkt 4.

1. Lubricating (Fig. 3)


The engine and the wheelset bearings may be sparingly lubricated at the marked places with oil used for model making purposes. In order to lubricate the engine, remove the housing, compare page 12, item 4.

Fig. 3

Motor
Engine

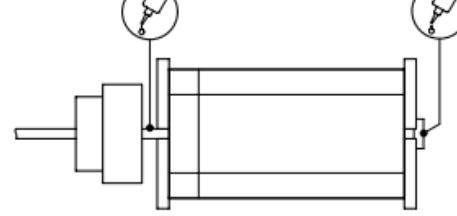

Räder
Wheels

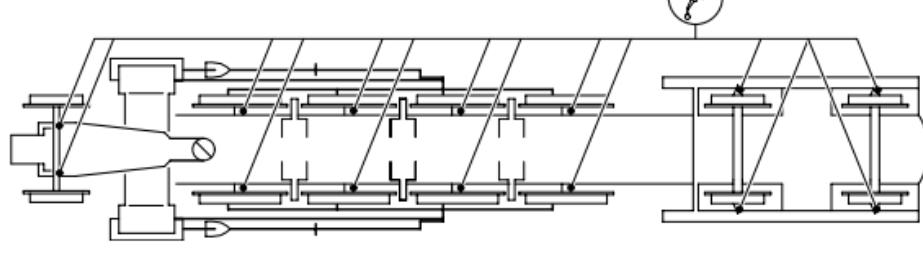

2. Seuthe Raucheinsatz montieren (Fig. 4)

Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 4 Seite 10.


Raucheinsatz (1) in Hülse (2) einsetzen und Gehäuse montieren.

2. Mounting the Seuthe smoke insert (Fig. 4)

Remove housing, compare item 4, page 12.

Place the smoke insert (1) in the sleeve (2) and mount the housing.

Fig. 4

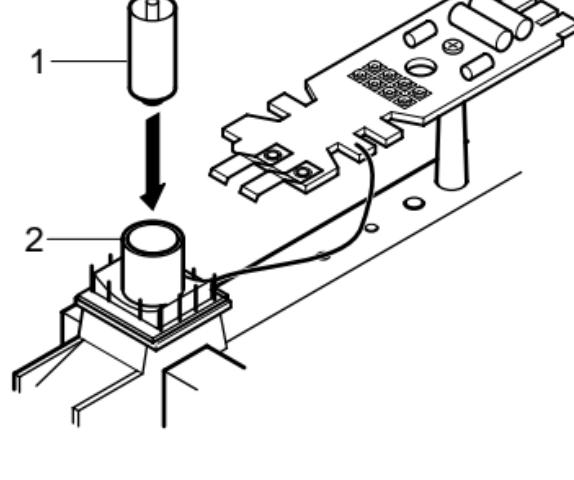

3. Umrüsten und Umprogrammieren auf Digitalbetrieb (Fig. 5 und Seite 10 Fig. 6)

Wechselstrom-Ausführung AC 0613

Lokomotiven in Wechselstrom-Ausführung AC werden serienmäßig mit Digitaldecoder für den analogen Betrieb ausgeliefert. Wird die Lokomotive digital betrieben, muss der Digitaldecoder anhand der beiliegenden Betriebsanleitung „Digitaldecoder AnDi 75 3...“ umprogrammiert werden.

Gleichstrom-Ausführung DC 0612

Gehäuse demontieren, siehe Seite 10, Punkt 4. Blindstecker (3) abziehen und Digitaldecoder einstecken. **Den richtigen Einbau des Digitaldecoders, dessen Einstekrichtung und Programmierung entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Decoderherstellers.** Nach Einsticken des Digitaldecoders ist die Funktion des Lichtes zu prüfen. Wenn keine Lichtfunktion – Stecker um 180° drehen.

3. Conversion and reprogramming to digital operating (Fig. 5 and page 12, Fig. 6)

Alternating current version AC 0613


Engines of the alternating current version AC are supplied with digital decoder for analog operation as a standard. If the engine is operated in digital mode, the digital decoder has to be reprogrammed in accordance with the enclosed operating instructions 'digital decoder AnDI 75 3...'.

Direct current version DC 0612

Remove housing, compare page 12, item 4. Pull off the dummy plug (3) and plug in the digital decoder. **For the correct installation of the digital decoder, the direction in which to plug it in and how to programme it, please refer to the mounting instructions of the decoder manufacturer.** Once the digital decoder has been plugged in, it must be checked whether the light is working. If the light does not function, turn the plug by 180°.

Fig. 5

Einstekrichtung
Plug-in direction

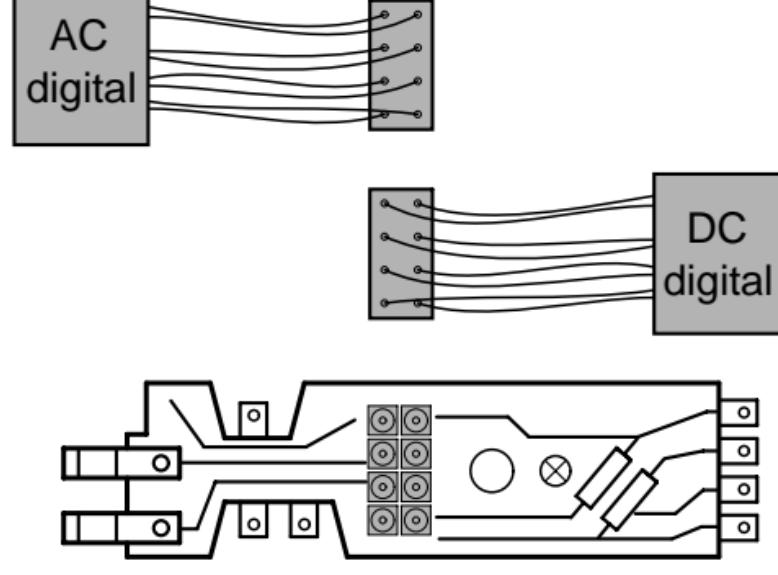

AC = Wechselstrom

DC = Gleichstrom

AC = Alternating Current

DC = Directed Current

Wartungsarbeiten

4. Gehäuse demontieren (Fig. 6)

Schraube (1) an der Gehäuseunterseite herausdrehen, Halteschen (2) durch leichtes drücken in Pfeilrichtung ausclipsen, Gehäuse vorsichtig nach oben abziehen.

5. Platine tauschen (Fig. 6)

Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 4.

Blindstecker (3) bei DC-Ausführung oder Umschaltrelais (4) bei AC-Ausführung abziehen. Sämtliche Kabel an der Platine (5) ablöten.

Bitte kennzeichnen Sie sich wo die einzelnen Kabel angelötet waren.

Befestigungsschrauben (6) herausdrehen, Platine nach oben abnehmen.

6. Motor tauschen (Fig. 6)

Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 4.

Motor mit Motorhalterung (7) mittels Schraubendreher nach oben anheben, dabei werden die Motorlagerungen (8) ausgeknöpft.

Kabel (9) ablöten.

Hinweis:

Beim Einbau des neuen Motors muss die Kardanwelle (10) in die Schwungmasse (11) eingesetzt und die Gummitülle (12) über die Lötstelle geschoben werden.

7. Umschaltrelais tauschen (Fig. 6)

Umschaltrelais (4) abziehen und neues einstecken.

8. Hafträifen tauschen (Fig. 6)

Sechskantschraube SW 2,5 (13) der Kuppelstange herausdrehen und Hafträifen (14) wechseln.

9. Schleifer tauschen bei Wechselstrom-Ausführung (Fig. 6)

Befestigungsschraube (15) des Schleifers (16) herausdrehen, Kabel ablöten und Schleifer abnehmen.

10. Glühbirnen tauschen (Fig. 6)

Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 4.

Kabel der defekten Glühbirne an Lichtplatine ablöten. Glühbirne mit Lampenfassung aus Lampengehäuse herausziehen. Glühbirne mit Kabel aus Lampenfassung (17) nach vorn herausziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

11. Wartungsarbeiten am Kupplungsnormschacht (Fig. 6)

Kupplungsnormschacht vorn:

Befestigungsschraube (18) herausdrehen, Vorlaufachse mit Kupplungsnormschacht (19) abnehmen.

Kupplungsnormschacht hinten:




Drehgestell (20) seitlich ausschwenken, Haltebügel (21) ausclipsen, Kupplungsnormschacht (22) entnehmen.

12. Wartungsarbeiten an Radsätzen, Getriebe (Fig. 6)

Bei Wartungsarbeiten an den Radsätzen (23), dem Kuppelgestänge (24) und dem Getriebe muss das gesamte Fahrgestell zerlegt werden. Wir bitten Sie bei der Demontage des Fahrgestells genau darauf zu achten, wo und wie jedes Einzelteil montiert war.

Die Einbaulage können Sie auch aus der Ersatzteilgrafik Seite 14, 16 ersehen. Vor dem Zerlegen des Fahrgestells müssen Gehäuse und Platine demontiert werden (siehe Punkt 4 und 5).

Fig. 6

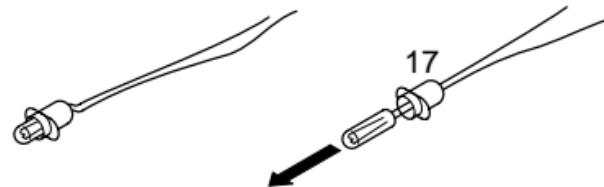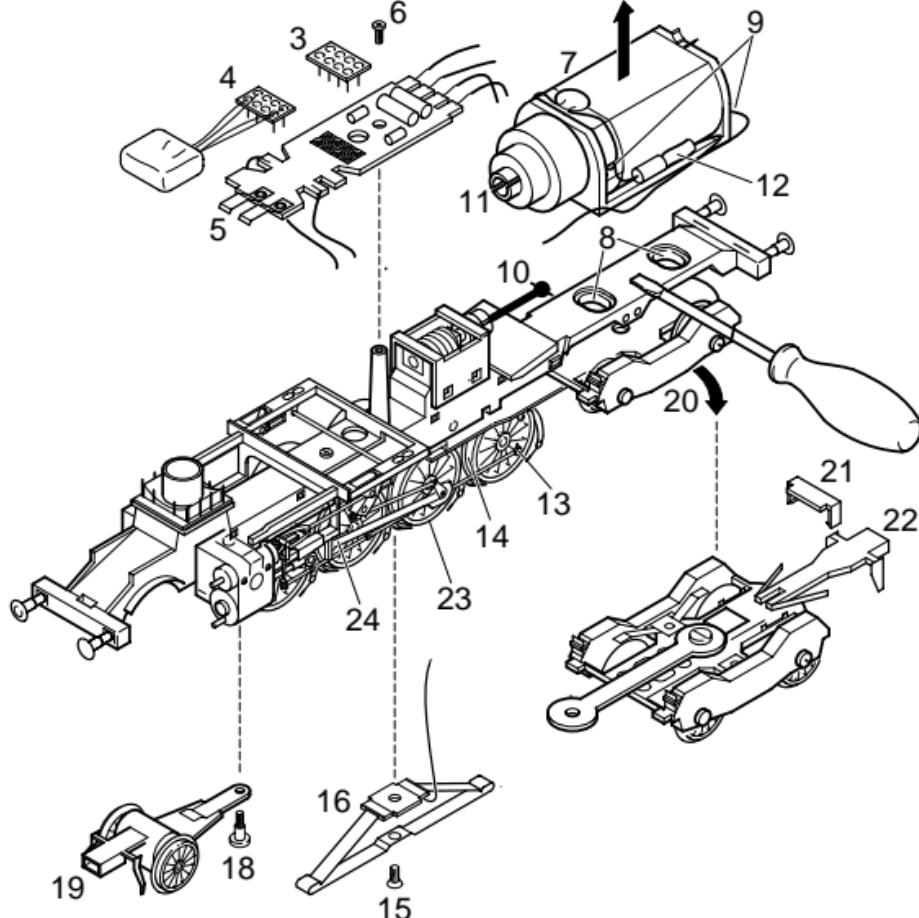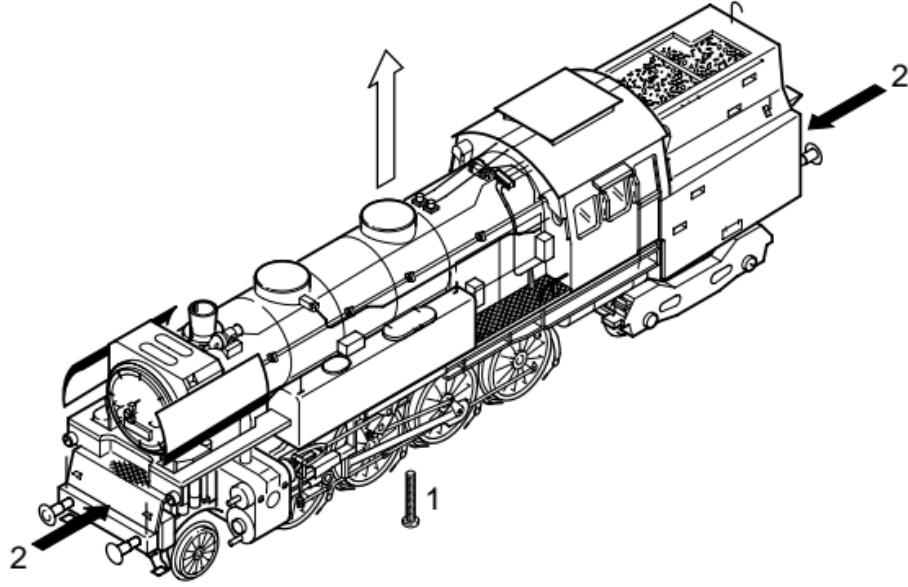

Maintenance works

4. Dismantling the housing (Fig. 6)

Remove the screw (1) on the underside of the housing. Unclip the holding straps (2) by lightly pressing them in the direction of the arrow. Carefully lift off the housing (3).

5. Exchanging the circuit board (Fig. 6)

Remove the housing; see 4.

Withdraw the blind plug (3) of the DC version or the change-over relay (4) of the AC version. Unsolder all cables on the circuit board (5). Please identify the points where the individual cables were soldered. Unscrew the fastening screws (6). Lift out the circuit board.

6. Exchanging the engine (Fig. 6)

Remove the housing; see 4.

Raise the engine with engine holder (7) with a screwdriver and unclip the engine bearings (8). Unsolder the cable (9).

Note:

When mounting the new engine the cardan shaft (10) must be inserted in the flywheel (11), and the rubber sleeve (12) must be pushed over the soldered point.

7. Exchanging the change-over relay (Fig. 6)

Withdraw the change-over relay (4) and insert the new one.

8. Exchanging the traction tires (Fig. 6)

Unscrew the SW 2.5 hexagon screw (13) of the crank shaft and exchange the traction tyres (14).

9. Exchanging the sliding contact of the alternating-current version (Fig. 6)

Unscrew the fastening screw (15) of the sliding contact (16).

Unsolder the cable. Remove the sliding contact.

10. Exchanging the bulb (Fig. 6)

Remove the housing; see 4.

Unsolder the cable of the defective bulb on the circuit board.

Remove the bulb with bulb socket from the bulb housing. Lift the bulb with cable out of the bulb socket (17). Reverse the sequence to return the new bulb.

11. Maintenance work on the front standard coupling shaft (Fig. 6)

Front standard coupling shaft:

Unscrew the fastening screw (18). Remove the lead axle with standard coupling shaft (19).

Rear standard coupling shaft:




Swivel out the bogie (20) sideways. Unclip the holding strap (21). Remove the standard coupling shaft (22).

12. Maintenance work on the wheelsets and gear (Fig. 6)

The entire chassis must be dismantled for maintenance work on the wheelsets (23), the coupling rods (24) and the transmission gear. Please note exactly where each part was mounted when the chassis is being dismantled.

The mounting position is also indicated on the spare parts graph on page 14, 18. The housing and the circuit board (see section 4 and 5) must be removed before the chassis can be dismantled.


Fig. 6

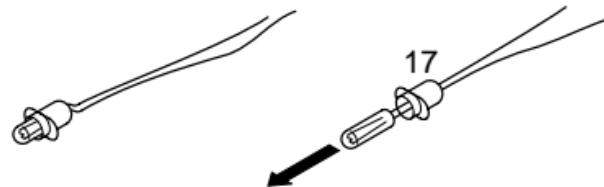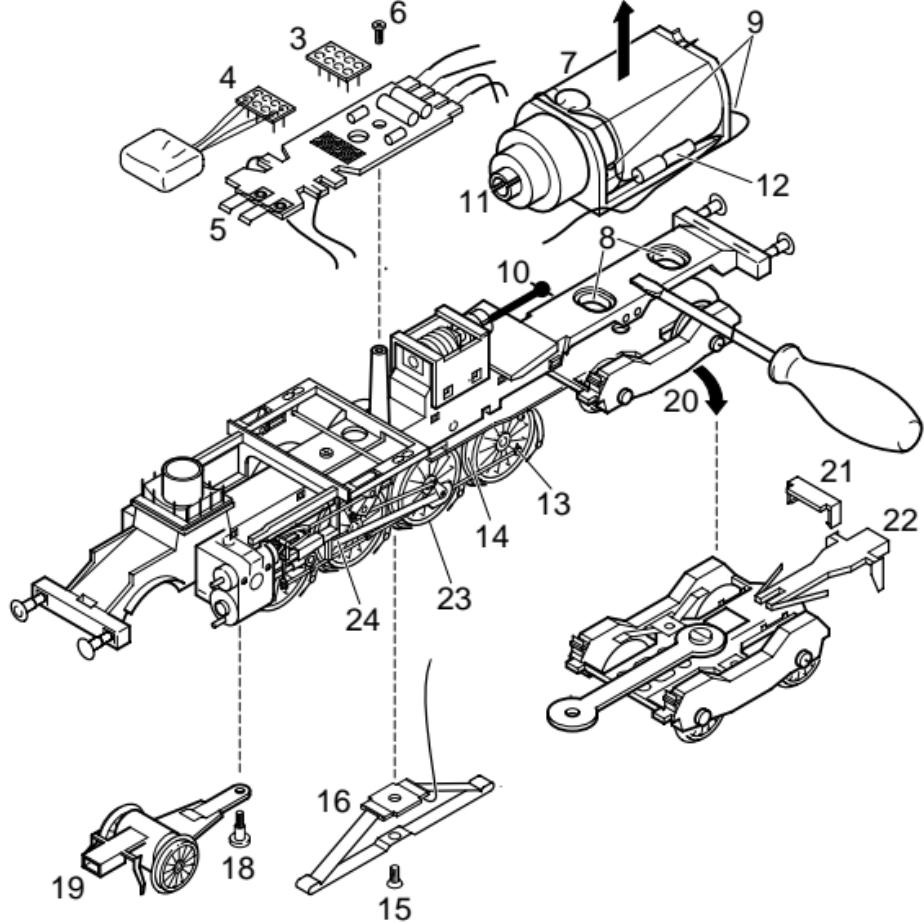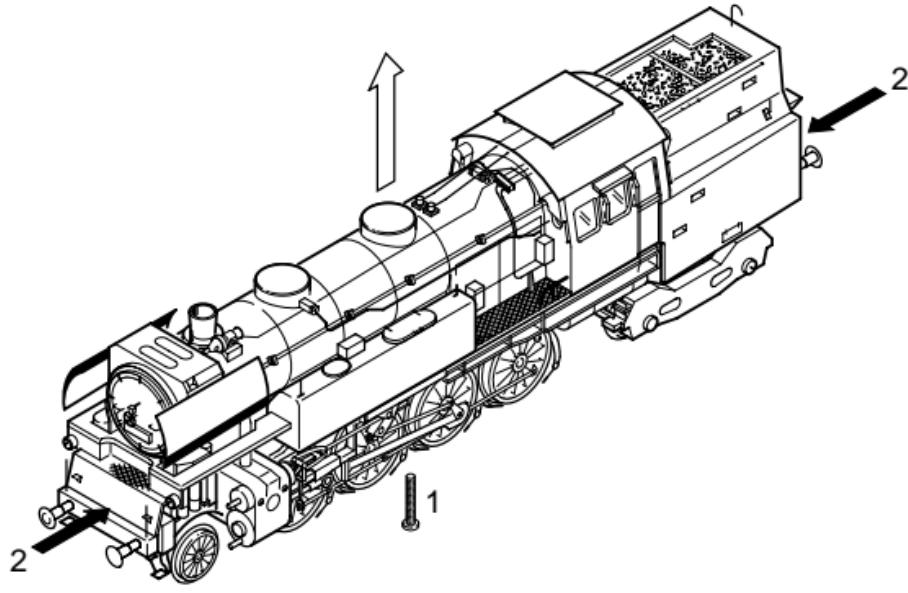

Ersatzteilliste Dampflokomotive BR 65¹⁰

Spare Parts List locomotive BR 65¹⁰

Gleichstrom / D.C.current
Wechselstrom / A.C.current

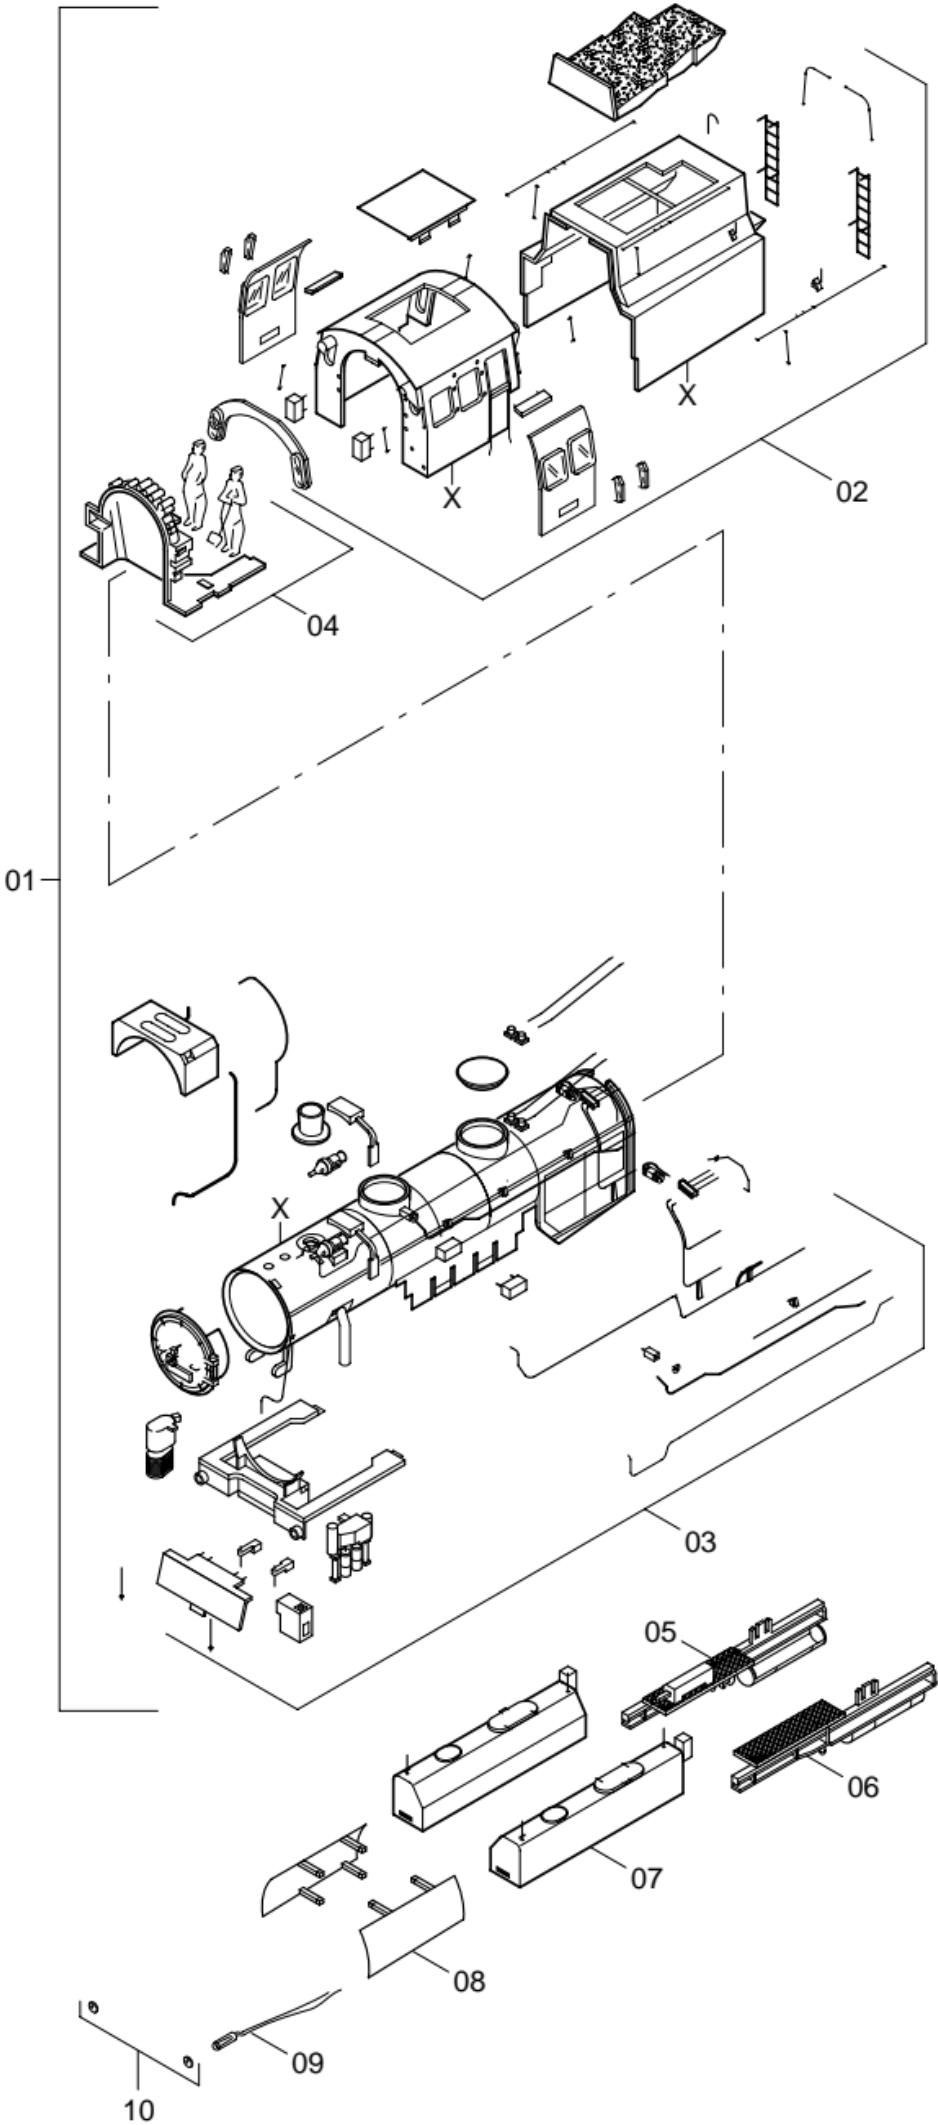

Pos. Bestell Nr. Benennung

01	0612.99.01	Gehäuse komplett
02	0612.99.02	Ersatzteilbeutel Kleinteile Fahrerhaus und Tender
03	0612.99.03	Ersatzteilbeutel Kleinteile Vorbau
04	0610.99.04	Inneneinrichtung und Personal
05	0612.99.05	Umlauf rechts
06	0612.99.06	Umlauf links
07	0612.99.07	Wasserkasten links und rechts
08	0610.99.08	Windleitblech links und rechts
09	3268.99.00	Glühbirne
10	0610.99.10	Lampeneinsätze

X = Position X nicht im Ersatzteilbeutel enthalten

Bestellbeispiel:

Glühbirne mit Position 09 = 3268.99.00 Glühbirne

Pos. Order no. Description

01	0612.99.01	Complete housing
02	0612.99.02	Spare parts bag for small parts – Cab + tender
03	0612.99.03	Spare parts bag for small parts – Underframe extension
04	0610.99.04	Interior fittings + personnel
05	0612.99.05	Foot plate, right
06	0612.99.06	Foot plate, left
07	0612.99.07	Water tank, left + right
08	0610.99.08	Smoke-shield plate, left + right
09	3268.99.00	Bulb
10	0610.99.10	Lamp inserts

X = Position X not contained in the spare parts bag

Order example:

Bulb with position 09 = 3268.99.00 Bulb

Wichtiger Hinweis!


Bei der Bestellung von Ersatzteilen muss die Bestell-Nr. und die Benennung angegeben werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Bestellung nicht bearbeitet werden.

Important notice!

When ordering spare parts you must always state the order number and give the description. If you do not do this, the order cannot be processed.

Ersatzteilliste Dampflokomotive BR 65¹⁰

Gleichstrom / Wechselstrom

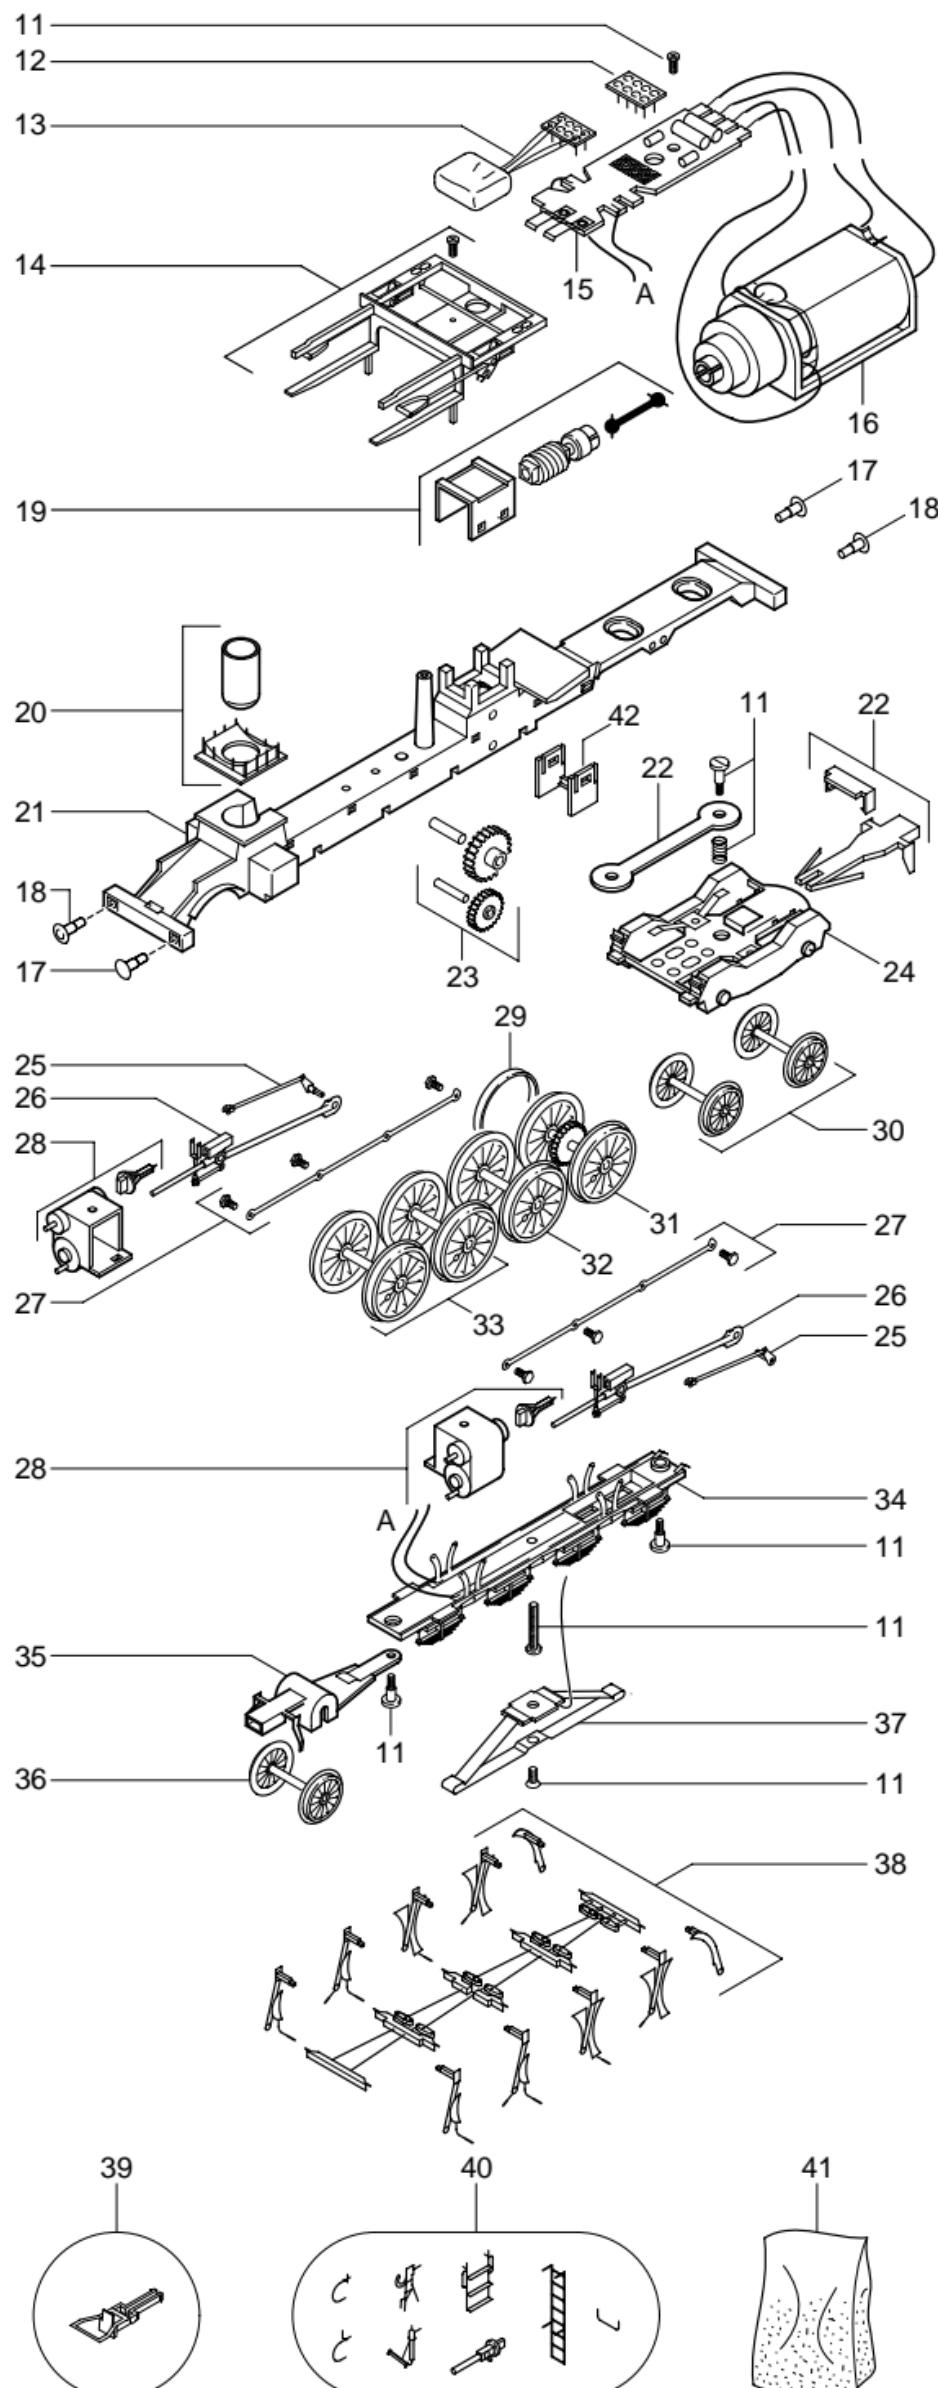

Pos.	Bestell Nr.	Benennung
11	0610.99.11	Schraubensatz
12	0530.99.34	Blindstecker
13	9957.10.20**	Decoder AC
14	0610.99.14	Steuerungsträger Support
15	0610.99.15	Platine
16	0610.99.16	Motor mit Support und Gummilager
17	0610.99.17	Puffer gerade
18	0610.99.18	Puffer gewölbt
19	0610.99.19	Schnecke, Kardanwelle, Schneckenhalter
20	0610.99.20	Hülse für Raucheinsatz Abdeckung für Raucheinsatz
21	0610.99.21	Fahrgestell
22	0610.99.22	Deichsel Normschacht Drehgestell Normschacht-Abdeckung
23	0610.99.23	Zahnradsatz mit Achsen
24	0612.99.24	Drehgestell mit Begrenzer
25	0610.99.25	Gestänge links und rechts
26	0610.99.26	Gestänge links und rechts
27	0610.99.27	Kuppelstangen links und rechts mit Schrauben
28	0610.99.28	Zylinder links und rechts
29	0610.99.29	Haftreifen
30	0610.99.30*	Radsatz Drehgestell – Gleichstrom
	0611.99.30**	Radsatz Drehgestell – Wechselstrom
31	0610.99.31*	Radsatz mit Antriebsritzel und Haftreifen – Gleichstrom
	0611.99.31**	Radsatz mit Antriebsritzel und Haftreifen – Wechselstrom
32	0610.99.32*	Radsatz mit großem Ausgleichsgewicht – Gleichstrom
	0611.99.32**	Radsatz mit großem Ausgleichsgewicht – Wechselstrom
33	0610.99.33*	Radsatz mit kleinem Ausgleichsgewicht – Gleichstrom
	0611.99.33**	Radsatz mit kleinem Ausgleichsgewicht – Wechselstrom
34	0610.99.34	Abdeckung mit Radschleifer
35	0610.99.35	Vorlaufachse mit Feder
36	0610.99.36*	Vorlaufrad – Gleichstrom
	0611.99.36**	Vorlaufrad – Wechselstrom
37	0611.99.37**	Mittelschleifer – Wechselstrom
38	0612.99.38	Bremsbacken und Bremsgestänge
39	0550.01.39	Bügelkupplung
40	0610.99.40	Zurüstbeutel - 2 x Bremsschlauch, links - 2 x Bremsschlauch, rechts - 2 x Heizschlauch - 2 x Kupplungsimitat - 2 x Kolbenstangenhülse - 2 x Aufstiegsleiter hinten - 2 x Aufstiegsleiter seitlich - 4 x Griffstangen Pufferbohlen
41	0610.99.41	Zurüstbeutel mit Kohle
42	0612.99.42	Bremsansteuerung

Bestellbeispiel:


Platine mit Position 15 = 0610.99.15 Platine

Wichtiger Hinweis!

Bei der Bestellung von Ersatzteilen muss die Bestell-Nr. und die Benennung angegeben werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Bestellung nicht bearbeitet werden.

Spare Parts List locomotive BR 65¹⁰

D.C.current / A.C.current

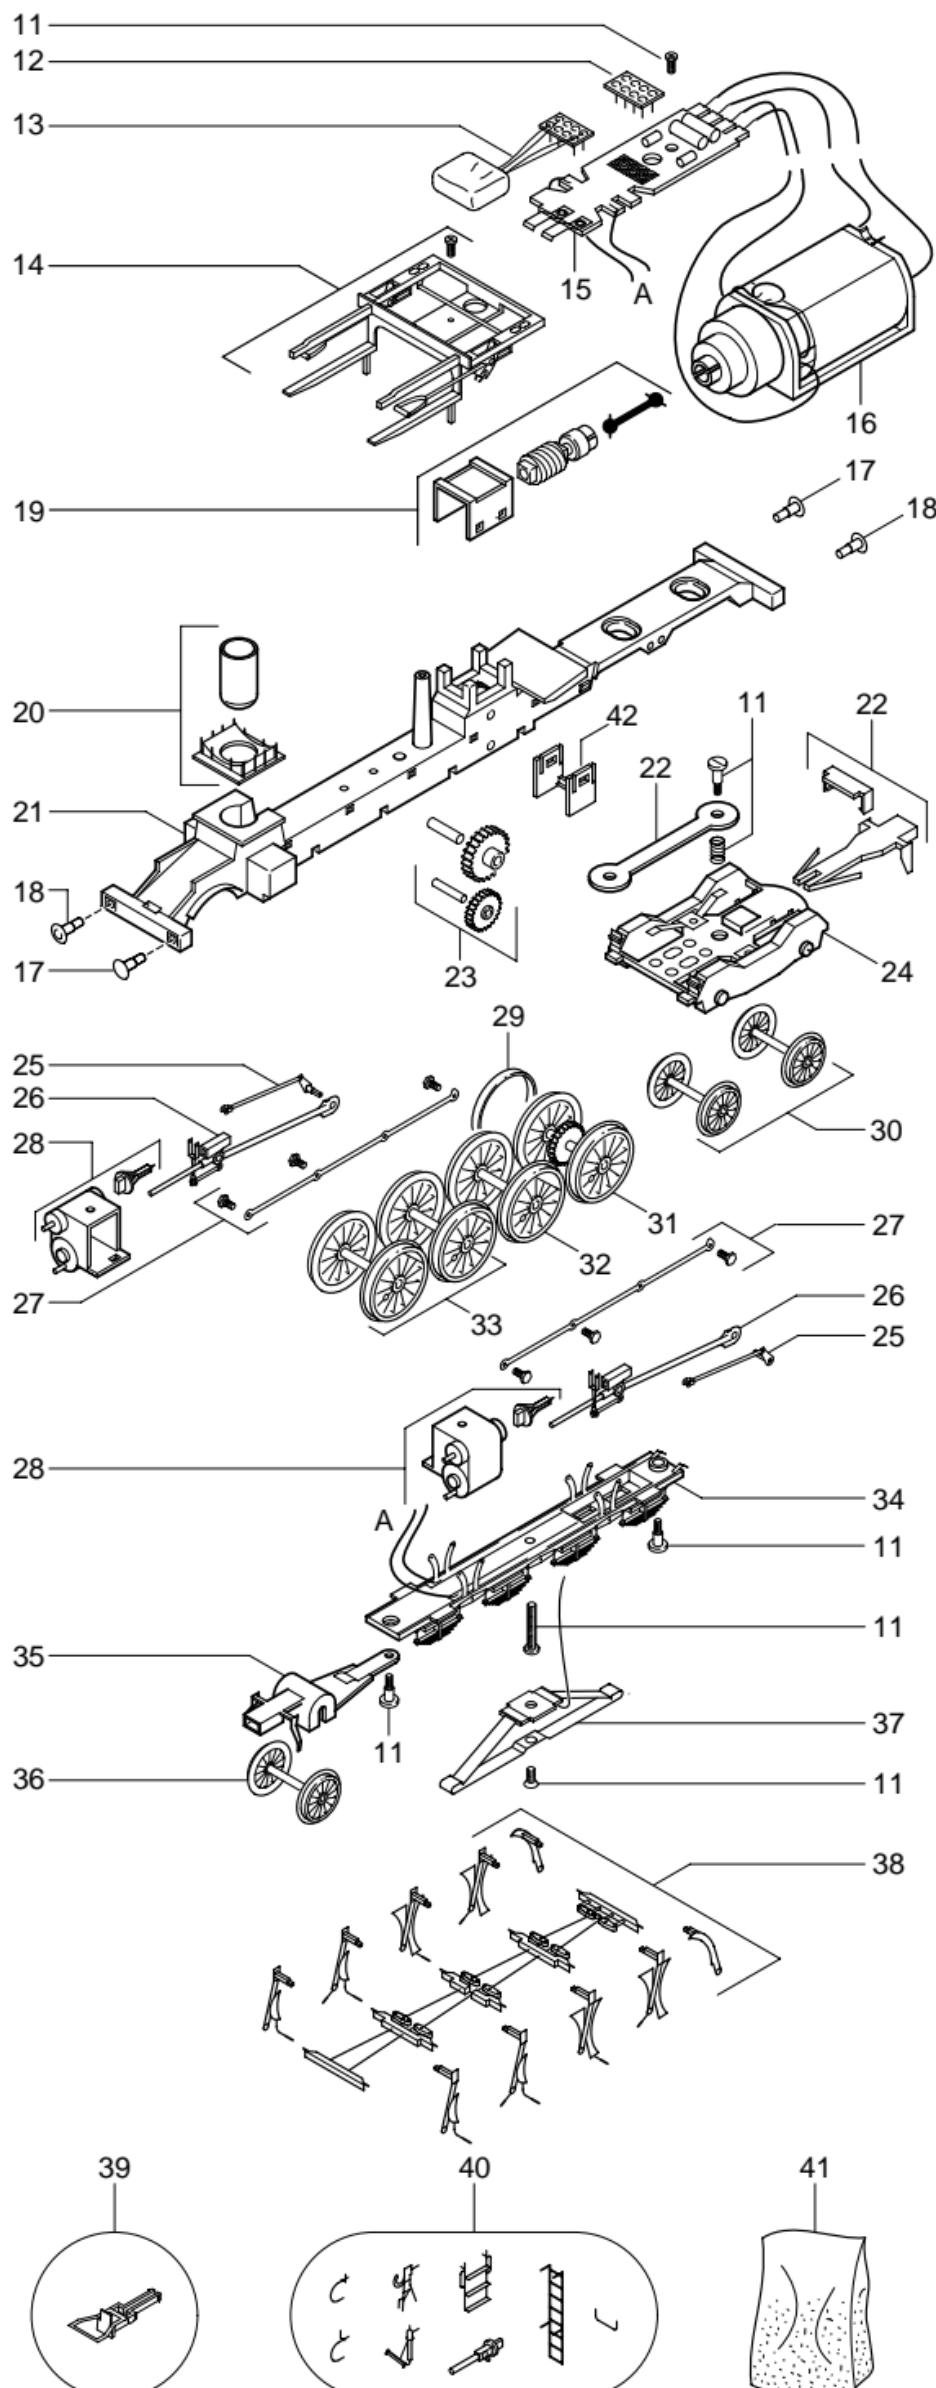

Pos.	Order no.	Description
11	0610.99.11	Set of screws
12	0530.99.34	Blind plug
13	9957.10.20**	Decoder AC
14	0610.99.14	Control support
15	0610.99.15	Circuit board
16	0610.99.16	Engine with support and rubber bearing
17	0610.99.17	Straight buffer
18	0610.99.18	Curved buffer
19	0610.99.19	Auger, cardan shaft, auger holder
20	0610.99.20	Sleeve for smoke insert Cover for smoke insert
21	0610.99.21	Chassis
22	0610.99.22	Draw-bar set Standard shaft bogie Standard shaft cover
23	0610.99.23	Gearwheel set with axles
24	0612.99.24	Bogie with limiter
25	0610.99.25	Rods, left and right
26	0610.99.26	Rods, left and right
27	0610.99.27	Coupling rods, left and right, with screws
28	0610.99.28	Cylinder, left and right
29	0610.99.29	Traction tyres
30	0610.99.30*	Wheelset bogie – direct current 0611.99.30** Wheelset bogie – alternating current
31	0610.99.31*	Wheelset with driving pinion and traction tyres – direct current 0611.99.31** Wheelset with driving pinion and traction tyres – alternating current
32	0610.99.32*	Wheelset with large counterweight – direct current 0611.99.32** Wheelset with large counterweight – alternating current
33	0610.99.33*	Wheelset with small counterweight – direct current 0611.99.33** Wheelset with small counterweight – alternating current
34	0610.99.34	Cover with wheel sliding contact
35	0610.99.35	Lead axle with spring
36	0610.99.36*	Lead wheel – direct current 0611.99.36** Lead wheel – alternating current
37	0611.99.37**	Middle sliding contact – alternating current
38	0612.99.38	Brake shoes and brake linkage
39	0550.01.39	Bow coupling
40	0610.99.40	Add-on bag - 2 x Air-brake hose, left - 2 x Air-brake hose, right - 2 x Heating hose - 2 x Imitation coupling - 2 x Piston rod sleeve - 2 x Rear ladder - 2 x Side ladder - 4 x Handrail buffer beams
41	0610.99.41	Add-on bag with coal
42	0612.99.42	Brake linkage

Order example:

Circuit board with position 15 = 0610.99.15 Circuit board

Important notice!

When ordering spare parts you must always state the order number and give the description. If you do not do this, the order cannot be processed.



Brawa Modellspielwarenfabrik GmbH + Co.
Uferstraße 26-28 · D-73630 Remshalden
Telefon 07151 - 97 93 50
Telefax 07151 - 7 46 62
<http://www.brawa.de>